


LED Lay 1 a nebo 2 na PRI ISDN desce nesvítí/bliká na 2N® StarGate nebo 2N® BlueTower

Bráně se nedaří uvést do chodu ISDN vrstvy 1 a nebo 2. Problém je způsoben chybnou komunikací mezi bránou a připojovaným zařízením. Zkontrolujte prosím následující nastavení:

1. Zkontrolujte, zda používáte přímý či křížený propojovací kabel (je třeba použít přímý kabel).
2. Zkontrolujte nastavení NT/TE módu pomocí jumperů na PRI desce (JP2 a JP3, viz. obrázek níže, bližší popis též naleznete v manuálu).
3. Zkontrolujte nastavení režimů Master/Slave v menu ISDN parametry.
4. Zkontrolujte nastavení CRC 1. vrstvy na PRI rozhraní v menu ISDN parametry.

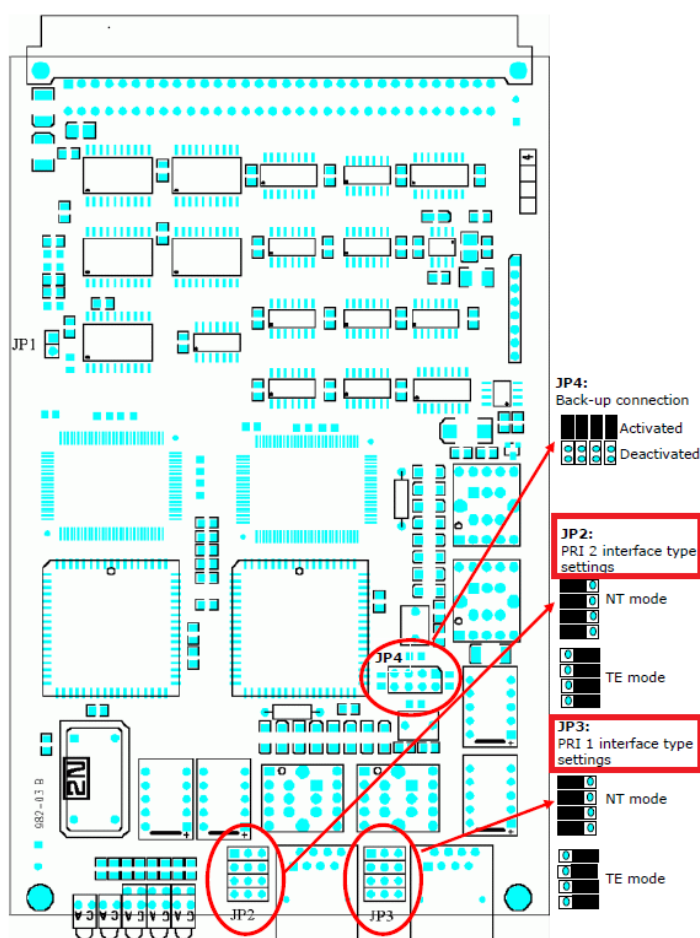

Další informace:

2N® StarGate VoIP (oficiální stránky 2N)

2N® BlueTower VoIP (oficiální stránky 2N)